


# SERVICE BULLETIN

Dato: 19. februar 1999

## Nyt 32T tandhjul til tørrerack i alle GL fremkaldere

Der har i enkelte tilfælde været konstateret problemer med, at tørreracket i ovennævnte fremkaldere begynder at køre meget stramt. Problemet skyldes, at tandhjulet "X" udvider sig på grund af varme. Tandhjulet låser sig derfor fast mellem de omkringliggende tandhjul og klikkoblingen vil begynde at aktivere.

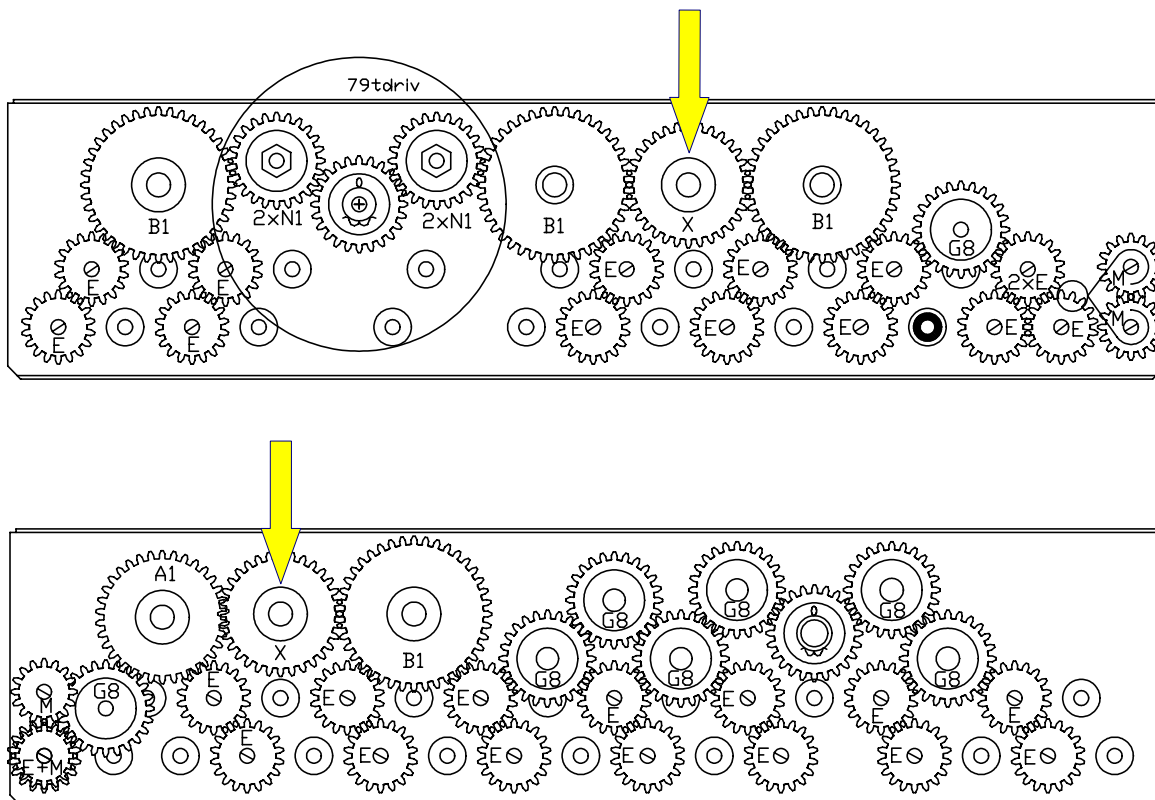

Tandhjul "X", nummer 65993 (32-T W/10,2 W=9,6), blev pr. 1. december 1998 erstattet af tandhjul nummer 275155 (32-T > 10,2 W=17mm), som ikke udvider sig når det bliver udsat for varme.

Alle tørrerack fra før 1. december 1998 kan med fordel opdateres i henhold til ovenstående.

Vi gør opmærksom på, at dette gælder alle GL 17", 29", 36", 54" og 65" fremkaldere.