


BULLETIN TECHNIQUE

Date: 19 février 1999

Nouveau pignon 32 dents dans le rack séchage de toutes les développeuses GL

Il a été constaté que, dans certains cas, le rack séchage dans les développeuses GL était très tendu. Le problème vient du pignon "X" qui se dilate à cause de la chaleur.

Ce pignon se coince alors entre les pignons voisins, ce qui active le déclic d'engrenage.

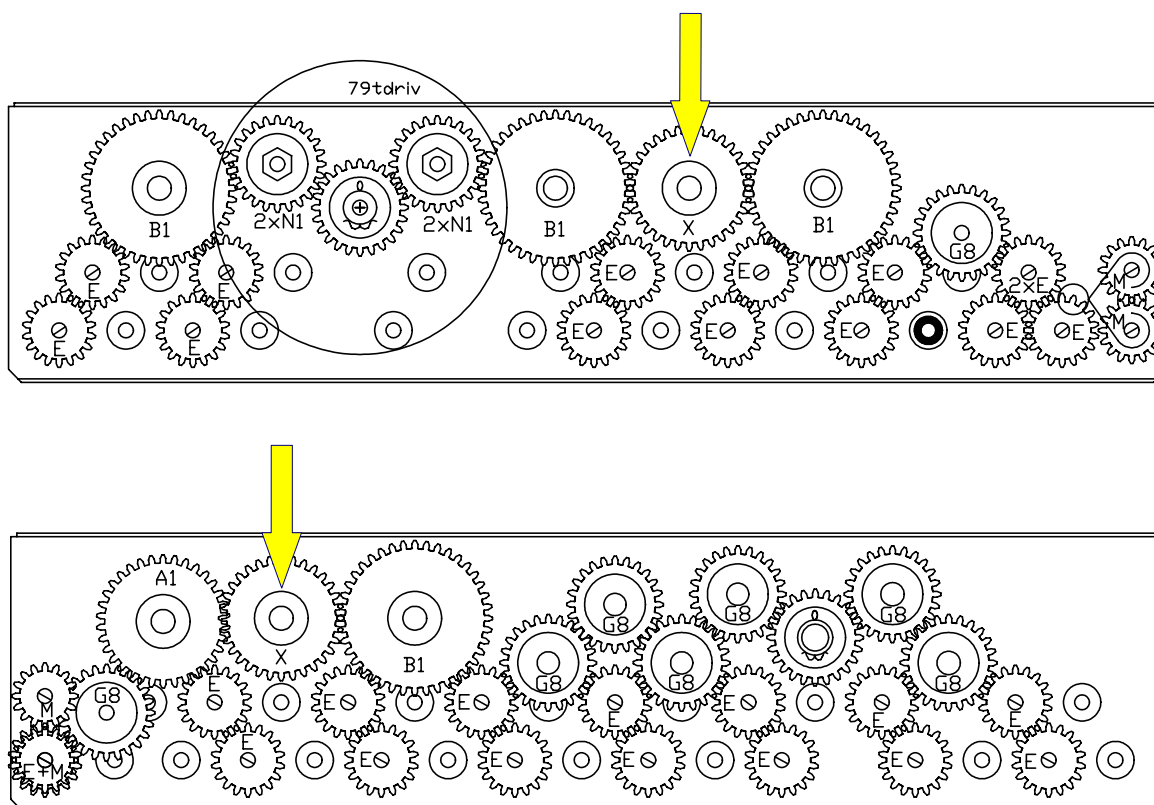

Depuis le 1er décembre 1998, le pignon "X", no. 65993 (32-d W/10,2 W=9,6) a été remplacé par la référence **275155 (32-T>10,2W=17mm)**, qui ne se dilate pas à la chaleur.

Ce nouveau pignon peut être installé dans tous les racks séchage fabriqués avant le 1er décembre 1998.

Veuillez noter que ceci est valable pour toutes les développeuses GL 17", 29", 36", 54" et 65".